


UMI n. SC/08

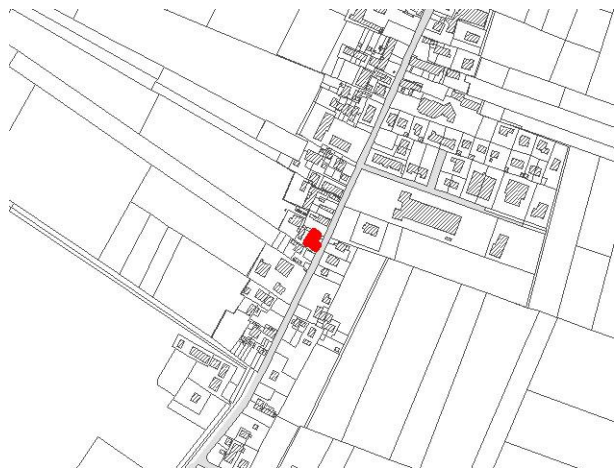


Localizzazione

Riferimenti catastali:
Foglio 41, Particelle 158 (parte), 159 (parte), 160 (parte)

Ubicazione:
via S. Antonio (S. Antonio in Mercadello)




UMI

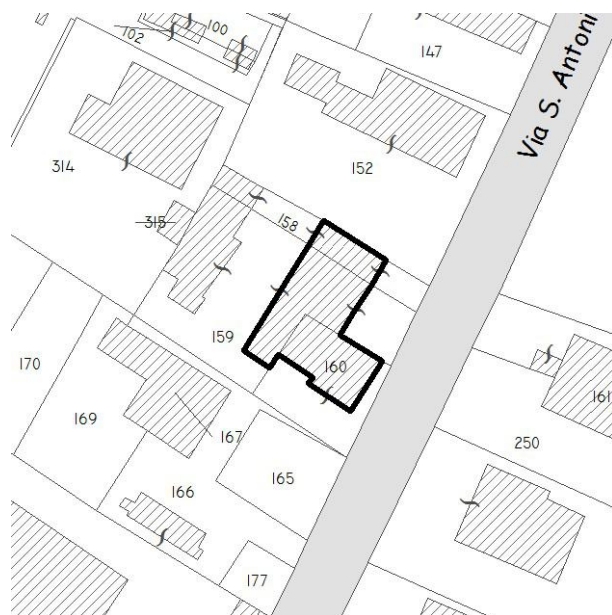

Riferimenti catastali



Esito della valutazione danni e perimetrazione UMI

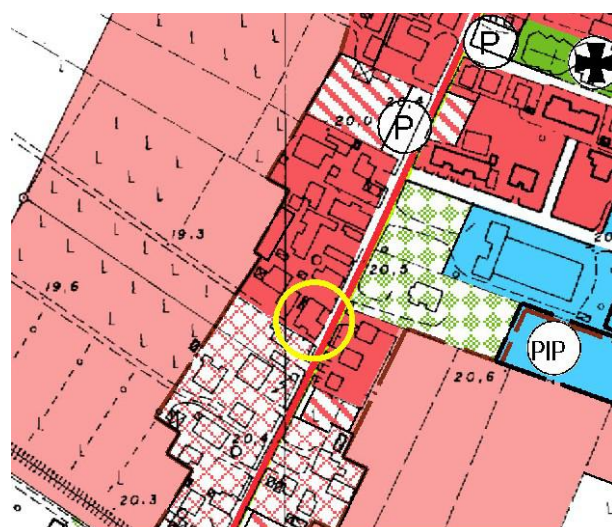

PRG:
ZONA OMOGENEA DI TIPO B.1
Zona residenziale consolidata

Disciplina urbanistica vigente



Foto da via S. Antonio



Foto da via S. Antonio



Foto da corte interna

Caratteristiche strutturali:

porzione nord - Esito di agibilità: "E" (Scheda AeDES)

porzione ovest - Esito di agibilità: "E" (Scheda AeDES)

porzione est - Esito di agibilità: "F" intrinseco "B" (Scheda AeDES)

UMI costituita da due unità strutturali ben individuabili ma fuse in un aggregato che, dal punto di vista delle caratteristiche costruttive tipologiche e funzionali, conserva un forte carattere di unitarietà. . Il complesso è in muratura, ha pianta ad L e coperto a falde inclinate.

Gli effetti del sisma sono riconoscibili nell'aver accentuato la vulnerabilità nelle ammorsature tra singoli elementi e nell'aver generato condizioni di grave collasso strutturale nella porzione di edificio che nel tempo è stata più carente di manutenzione, anche perché ad usi agricoli.

Indicazioni normative:

Il progetto strutturale relativo alla UMI SC/08 (con esiti di agibilità "E" ed "F" intrinseco "B") dovrà essere sviluppato in forma unitaria senza tener conto di alcuna interazione con UMI contigue.

In caso di parti di edificio già recuperate o con lavori in corso, si applica quanto previsto dalle Norme di attuazione specifiche.